


## Technische Information Bifix® G2 mit Einlage

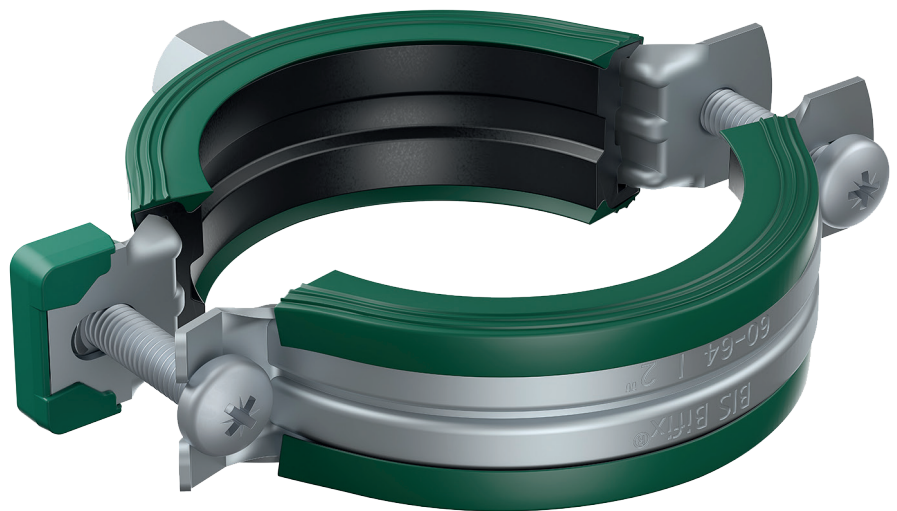

### Prüfbericht

Nr. 1818-001-19

- Schallschutzprüfung SG-Bauakustik -

#### Deutschland

Österreich - Schweiz - South East Europe

#### Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Str. 22  
D-95447 Bayreuth  
Tel. +49 (0)921 75 60 0  
Fax +49 (0)921 75 60 111  
info.de@walraven.com

#### Walraven Group

Mijdrecht (NL) • Tienen (BE) • Bayreuth (DE)  
Banbury (GB) • Malmö (SE) • Grenoble (FR)  
Barcelona (ES) • Kraków (PL) • Mladá  
Boleslav (CZ) • Moscow (RU) • Kyiv (UA)  
Detroit (US) • Shanghai (CN) • Dubai (AE)  
Budapest (HU)

# SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

## Prüfbericht

Nr. 1818-001-19 vom 01.07.2019

### Verbesserungsmaß von Rohrschellen im Prüfstand

**Auftraggeber:** J. van Walraven Holding B.V.  
Industrieweg 5  
3641 RK Mijdrecht  
The Netherlands

**Prüfobjekt:** Rohrschelle Bifix® G2 mit Einlage aus EPDM-Gummi  
an Messleitungen 1/2", 1", 2", 4" und 6"

**Auftrag:** Bestimmung des Verbesserungsmaßes von Geräuschen  
von sanitären Rohrleitungen durch Einsatz entkoppelnder  
Rohrschellen nach DIN EN ISO 3822-1

**Verfasser:** M. Eng. Laszlo Pobloth

**SG-Bauakustik**  
Institut für schalltechnische Produktoptimierung  
Mainstraße 15  
45478 Mülheim an der Ruhr

## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>	<b>Anlage</b>
<b>1. Aufgabenstellung und allgemeine Angaben</b>	3	
1.1 Aufgabenstellung	3	
1.2 Allgemeine Beschreibung	4	
1.3 Messnorm	7	
1.4 Hersteller der Prüfanordnung	7	
1.5 Auftraggeber der Prüfung	7	
<b>2. Messanordnung und Bewertungsprinzip</b>	7	
<b>3. Messdurchführung</b>	8	
<b>4. Messergebnisse</b>	8	
<b>Anlagen:</b>		
Fotodokumentation		1
Messergebnisse		2 - 6

# 1. Aufgabenstellung und allgemeine Angaben

## 1.1 Aufgabenstellung

Die J. van Walraven Holding B.V., Mijdrecht, Niederlande, produziert und vertreibt unter Anderem verschiedene Rohrschellentypen mit Schallschutzeinlagen. Im Sinne von Produktspezifikationen ist die Rohrschelle Bifix® G2 mit Schallschutzeinlagen aus EPDM-Gummi mit unterschiedlichen Spannungsbereichen an Messleitungen mit der Nennweite ½“, 1“, 2“, 4“ und 6“ zu untersuchen. Bei diesem Bautyp handelt es sich um eine zweiteilige Rohrschelle aus Stahl mit zwei Verschlusschrauben, die auf der einen Seite direkt in die Schelle und auf der Gegenseite in eine fest in Kunststoffhalterung eingebrachte Mutter geschraubt wird.

Die Montage der Rohrschellen zur Bestimmung des Verbesserungsmaßes erfolgt über eine an der Rohrschelle verschweißte Anschlussmutter M8/M10, in die eine entsprechende Gewindestange (hier: M10) eingeschraubt wird, die wiederum mittels eines entsprechenden Metalldübels im Untergrund fixiert wird.

Zur Körperschallentkopplung sind in die Rohrschellen Schallschutzeinlagen aus EPDM-Gummi mit seitlichem Überwurf eingebracht, um so metallischen Verbund zwischen Schelle und Leitungsrohr zu vermeiden.

Zur Messung wurden die Verschlusschrauben so angezogen, dass das Messrohr gerade noch manuell verdreht werden konnte (Prüfsituation, die den üblichen Einbau beschreibt).

Es wurden fünf Messungen durchgeführt:

**Messung 1:** Bifix® G2 mit Einlage, ½“ (20 - 23 mm), Anschluss M8/10, Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (20 x 3,70 mm)

**Messung 2:** Bifix® G2 mit Einlage, 1“ (31 - 35 mm), Anschluss M8/10, Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (20 x 3,70 mm)

**Messung 3:** Bifix® G2 mit Einlage, 2“ (60 - 64 mm), Anschluss M8/10, Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (20 x 3,70 mm)

**Messung 4:** Bifix® G2 mit Einlage, 4“ (108 - 115 mm), Anschluss M8/10, Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (23 x 4,20 mm)

**Messung 5:** Bifix® G2 mit Einlage, 6“ (165 - 169 mm), Anschluss M8/10, Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (25 x 4,00 mm)

## 1.2 Allgemeine Beschreibung

An Versorgungsleitungen der sanitären Installation kommt es in Folge von Kavitationseffekten, die bei der Nutzung von Zapfarmaturen auftreten, zu mehr oder weniger intensiven Körperschallschwingungen. Dieser Körperschall überträgt sich über das versorgende Wasser und die Rohrwandungen rückwärts, wodurch es zur Schallanregung des Baukörpers, bei starren Kontakten zum Rohrsystem, kommen kann.

Die Entstehung von Körperschall kann durch geeignete Formung der Zapfeinrichtungen in Kombination mit einer Beschränkung der Zapfmenge nachhaltig vermindert werden. So wird gemäß DIN EN ISO 3822-1 gemessen, dass hochwertige Zapfarmaturen, die durch eine dünne Wand (erforderliches flächenbezogenes Mindestflächengewicht  $m' \geq 220 \text{ kg/m}^2$ ) übertragende Lautstärke von ursprünglich  $L_{AF} = 45 \text{ dB(A)}$  wie folgt vermindern:


Armaturengruppe I:	$L_{ap}$	$\leq$	20 dB(A)
Verbesserungsmaß:	$\Delta L_{IN}$	$\geq$	25 dB(A)
Armaturengruppe II:	$L_{ap}$	$\leq$	30 dB(A)
Verbesserungsmaß:	$\Delta L_{IN}$	$\geq$	15 dB(A)

Grundlagen der Bewertungen sind:

1. Anwendung eines lauten Installationsgeräuschnormals (IGN) gemäß DIN-EN-ISO-3822-1 als Bezugsquelle.
2. Messung der Geräuschübertragung bei einem Fließdruck von 0,3 MPa (3 bar) in den Mittenfrequenzen der Oktavbänder von  $f = 125$  bis 4.000 Hz und Berechnung der A-Schallpegel in Dezibel nach DIN 60 651.
3. Erzeugung des Geräusches in einem unmittelbar mit Installationsgeräuschnormal (IGN) abgeschlossenen 1"-Stahlrohr, Außendurchmesser  $d = 33,7 \text{ mm}$ , Nennweite  $d = 25 \text{ mm}$  bzw. einem für die zu prüfende Rohrschelle passenden Messrohr.
4. Befestigung des in Durchflussrichtung leicht steigenden Rohres mit vier Schellen an eine dünne Mauerwerkstrennwand der Dicke  $d = 11,5 \text{ cm}$  aus Ziegelmaterial, beiderseits verputzt, womit die flächenbezogene Masse der Wand
 
$$m' = 100 \dots 250 \text{ kg/m}^2$$
 beträgt. Die Art der Befestigung kann der folgenden Abbildung entnommen werden.

**Abbildung (Zeichnung des Auftraggebers, Messung 1 bis 5):**

Prinzipdarstellung der Befestigung einer Messleitung an der Prüfstandwand gemäß DIN EN ISO 3822-1

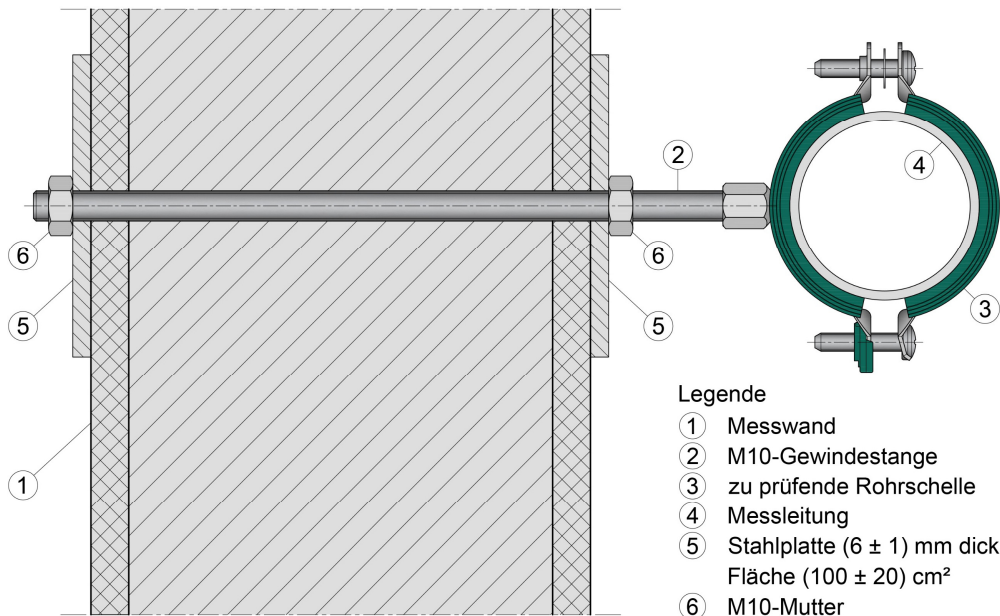

Entsprechend der Ausrüstung der Rohrschelle erfolgte die Befestigung über eine M10-Gewindestange mit passender Mutter.

5. Umrechnung der im Messraum hinter der Messwand auftretenden Lautstärke auf die Bezugsabsorptionsfläche

$$A_0 = 10 \text{ m}^2.$$

Gemäß der vorstehenden Erläuterung sorgten die einschlägigen Normen für den Schallschutz dafür, dass schalltechnisch günstige Armaturen entwickelt und entsprechend bezeichnet werden. Damit ließ sich jedoch nicht, wie ursprünglich angenommen, die Belästigung durch Leitungsgeräusche eliminieren.

Gründe für weitere Belästigungen sind:

- Es lässt sich bei größeren spezifischen Zapfmengen, zum Beispiel mit Druckspülern, die gewünschte Geräuschverminderung zu

$$\Delta L_{IN} \geq 15 \text{ dB(A)}$$

nicht herbeiführen, also kein Prüfzertifikat beschaffen.

- Bei ungünstiger, über den Kontakt der Befestigungsschellen hinausgehender Verbindung zwischen dem Rohr und dem Bauwerk, zum Beispiel durch Einputzen, kommt es zu stärkerer Geräuschabstrahlung als in einschlägigen Normen verlangt.
- Bei Aussparungen und Schlitzten in den Wandungen für die Rohrverlegung und bei Anwendung von dünnen abdeckenden Schalen mit unmittelbarem Kontakt zum Leitungssystem kommt es ebenfalls zu stärkerer Geräuschabstrahlung als in einschlägigen Normen vorgegeben.
- Besonders in der geräuschempfindlichen Nachtzeit führt die im Mittel wesentlich geringere Wasserentnahme am Gesamtnetz zu entsprechend höheren Zapfdrücken als 0,3 MPa, so dass alle Leitungsgeräuschemissionen entsprechend zunehmen.
- Wegen den vorstehend genannten Kriterien werden heutzutage die Rohrleitungen der sanitären Installation grundsätzlich durch eine Körperschallentkopplung vom Bauwerk getrennt. Hierzu dienen an den Befestigungspunkten Spezial-Rohrschellen. Im Rahmen des vorliegenden Prüfberichtes war eine derartige Schelle zu prüfen.

Erfahrungsgemäß kann mit solchen Schellen die Lautstärke eines in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1 angebrachten und geprüften Wasserleitungssystems eine deutliche Verminderung der Geräuscheinwirkungen erzielt werden. Ergänzend zu der Anwendung geeigneter Schellen sind eingeputzte Rohrleitungen vor der Vermörtelung mit weich federndem Dämmstoff zu ummanteln. Das System aus Rohrleitungen und Zapfanlagen ist demnach 'schwimmend' zu verlegen.

### 1.3 Messnorm

Die Messungen erfolgten nach folgender Richtlinie

- DIN EN ISO 3822-1 (Juli 2009)  
Akustik – Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und Geräten der Wasserinstallation im Laboratorium –  
Teil 1: Messverfahren“ (ISO 3822-1:1999 + Amd 1:2008);  
Deutsche Fassung EN ISO 3822-1:1999 + A1:2008

### 1.4 Hersteller der Prüfanordnung

SG-Bauakustik  
Mainstraße 15  
45478 Mülheim an der Ruhr

### 1.5 Auftraggeber der Prüfung

J. van Walraven Holding B.V.  
Industrieweg 5  
3641 RK Mijdrecht  
The Netherlands

## 2. Messanordnung und Bewertungsprinzip

In die jeweils zu prüfende Rohrschelle wurde ein ½“-, 1“-, 2“-, 4“- bzw. 6“-Messrohr eingelegt und durch Verschluss der Schellenhälften in der oben beschriebenen Montageart fest fixiert. Es wurden vier (1“ und 6“) bzw. drei (½“, 2“ und 4“) Rohrschellen der beschriebenen Ausführung über Gewindestangen in entsprechende Metalldübel mit der Wand des Installationsprüfstandes gemäß DIN EN ISO 3822-1 verbunden. Folgende Messrohre wurden verwendet:

½“:	Kupferrohr, 22,0 mm
1“:	Stahlrohr, 33,7 mm
2“:	Stahlrohr, 60,3 mm
4“:	Stahlrohr, 114,3 mm
6“:	Stahlrohr, 165,1 mm

Für die Bezugsmessung erfolgte die Montage des Messrohres starr mit Rohrschellen ohne EPDM - Einlage (½“: BIS HD500 19-23, 1“: BIS HD500 31-36, 2“: BIS HD500 59-65, 4“: BIS HD500 108-116, 6“: BIS HD500 159-169).



### 3. Messdurchführung

Zur Bestimmung der Verbesserung des Prüfgegenstandes erfolgte die Zuleitung des Leitungswassers von einer Druckerhöhungsanlage über einen 1" dicken Schlauch zu der an der Prüfwand des Messraums befestigten Messleitung. Der Fließdruck wurde normgemäß unmittelbar an der Zapfquelle bestimmt. Als Zapfquelle diente ein Installationsgeräuschnormal (IGN) gemäß DIN EN ISO 3822-1. Die Ermittlung der Lautstärke im diffusen Schallfeld des Messraumes erfolgt über einen Bewertungsfilter gemäß DIN EN 60 651 durch Mittelung der Empfangswerte von jeweils drei Messungen. Neben den Übertragungswerten bei Nutzung der Messleitung wurden bei den Oktavmittelfrequenzen auch die auf den Messraum einwirkenden Fremdgeräusche und das Eigengeräusch der Installationsanlage ermittelt. Diese Werte waren ausreichend niedrig, so dass keine Korrekturen einfließen.

Die Pegelminderung durch Anwendung der zu prüfenden Schellen errechnet sich nach Abzug der Differenz aus "starrer" und "entkoppelter" Befestigung der Leitung vom Bezugswert des IGN- Oktavschallpegels.

### 4. Messergebnisse

Die Ergebnisse für die untersuchten Anordnungen können den Anlagen 2 bis 6 dieses Berichtes entnommen werden. Zusammengefasst ergeben sich für die untersuchten Konfigurationen die in den folgenden Tabellen 1 bis 3 angegeben Werte. Es bedeuten:

**Messung 1:** Bifix® G2 mit Einlage, ½" (20 - 23 mm), Anschluss M8/10,  
Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (20 x 3,70 mm), Anlage 2

**Messung 2:** Bifix® G2 mit Einlage, 1" (31 - 35 mm), Anschluss M8/10,  
Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (20 x 3,70 mm), Anlage 3

**Messung 3:** Bifix® G2 mit Einlage, 2" (60 - 64 mm), Anschluss M8/10,  
Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (20 x 3,70 mm), Anlage 4

**Messung 4:** Bifix® G2 mit Einlage, 4" (108 - 115 mm), Anschluss M8/10,  
Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (23 x 4,20 mm), Anlage 5

**Messung 5:** Bifix® G2 mit Einlage, 6" (165 - 169 mm), Anschluss M8/10,  
Zweischraubenschelle mit EPDM-Einlage (25 x 4,00 mm), Anlage 6

**Tabelle 1: Messwerte vom 19.06.2019**

Mittenfrequenz des Oktavbandes f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	Mittelwert
Nachhallzeit im V = 74,3 m <sup>3</sup> großen Messraum T in s	2,29	1,46	1,09	1,14	1,21	1,16	T <sub>m</sub> = 1,39 s
Fremdgeräuschpegel im Messraum bei Durchführung der Untersuchungen L <sub>b</sub> in dB	23,8	19,3	9,9	8,5	9,0	10,0	--
Korrektur in dB	- 16,1	- 8,6	- 3,1	± 0,0	+ 1,2	+ 1,0	
A-bewerteter Pegel in dB	7,7	10,7	6,8	8,5	10,2	11,0	17,2 dB(A)
<b>Bezugswert</b> Schallpegel im Messraum bei Befestigung des Messrohres mit starren Rohrschellen, L <sub>s,starr</sub> in dB							
Messrohr: Kupferrohr, ½"	63,4	62,5	63,8	64,1	55,6	50,8	--
Messrohr: Stahlrohr, 1"	61,1	61,8	62,9	64,1	54,6	51,1	--
Messrohr: Stahlrohr, 2"	57,6	56,9	61,7	62,1	52,1	48,3	--
Messrohr: Stahlrohr, 4"	56,9	56,3	62,3	61,9	51,2	47,2	--
Messrohr: Stahlrohr, 6"	57,6	56,1	60,6	60,3	50,4	46,9	--
<b>Messwerte Prüfobjekte</b> Schallpegel im Messraum bei Befestigung des Messrohres mit entkoppelten Rohrschellen, L <sub>s,entk.</sub> in dB,							
<b>Messung 1</b>	44,3	53,4	45,1	43,7	36,9	20,4	--
<b>Messung 2</b>	37,5	39,7	45,2	43,7	35,9	20,1	--
<b>Messung 3</b>	39,0	34,2	40,0	39,4	33,2	16,1	--
<b>Messung 4</b>	38,5	27,0	38,2	40,0	25,9	17,6	--
<b>Messung 5</b>	36,6	28,1	43,0	39,5	24,6	13,9	--

**Tabelle 2: Verbesserungsmaße**

Mittenfrequenz des Oktavbandes f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	Mittelwert
Verbesserungsmaß starre Befestigung zu entkoppelte Befestigung L <sub>IN</sub> = L <sub>s,starr</sub> - L <sub>s,entk.</sub> in dB							
<b>Messung 1</b>	19,1	9,1	18,7	20,4	18,7	30,4	--
<b>Messung 2</b>	23,6	22,1	17,7	20,4	18,7	31,0	--
<b>Messung 3</b>	18,6	22,7	21,7	22,7	18,9	32,2	--
<b>Messung 4</b>	18,4	29,3	24,1	21,9	25,3	29,6	--
<b>Messung 5</b>	21,0	28,0	17,6	20,8	25,8	33,0	--

**Tabelle 3: Bezug des Verbesserungsmaßes auf die Normvorgabe**

Mittenfrequenz des Oktavbandes f in Hz	125	250	500	1000	2000	4000	Mittelwert
Bezugswert für das IGN, $L_{sm}$ in dB	35,0	39,0	42,0	42,0	37,0	25,0	--
Korrektur in dB	- 16,1	- 8,6	- 3,1	$\pm 0,0$	+ 1,2	+ 1,0	--
A-bewerteter Pegel in dB	18,9	30,4	38,9	42,0	38,2	26,0	45,0 dB(A)
Geräuschpegel, bezogen auf die Normvorgabe, $L = L_{sm} - L_{IN}$ in dB							
<b>Messung 1</b>	15,9	29,9	23,3	21,6	18,3	-5,4	--
A-bewerteter Pegel in dB	-0,2	21,3	20,2	21,6	19,5	-4,4	26,7 dB(A)
<b>Messung 2</b>	11,4	16,9	24,3	21,6	18,3	-6,0	--
A-bewerteter Pegel in dB	-4,7	8,3	21,2	21,6	19,5	-5,0	25,6 dB(A)
<b>Messung 3</b>	16,4	16,3	20,3	19,3	18,1	-7,2	--
A-bewerteter Pegel in dB	0,3	7,7	17,2	19,3	19,3	-6,2	23,5 dB(A)
<b>Messung 4</b>	16,6	9,7	17,9	20,1	11,7	-4,6	--
A-bewerteter Pegel in dB	0,5	1,1	14,8	20,1	12,9	-3,6	21,8 dB(A)
<b>Messung 5</b>	14,0	11,0	24,4	21,2	11,2	-8,0	--
A-bewerteter Pegel in dB	-2,1	2,4	21,3	21,2	12,4	-7,0	24,5 dB(A)

Beim Einsatz der geprüften Befestigungskonfigurationen bei dem zur Bewertung heranzuziehenden Fließdruck von 0,3 MPa an einer Armaturenmesswand mit der normgerechten Übertragungslautstärke von  $L_{IN} = 45$  dB(A) beträgt das Verbesserungsmaß:

**Messung 1:** Bifix® G2 mit Einlage, ½" (20 - 23 mm) **VM  $L_{IN} = 18$  dB(A)**


**Messung 2:** Bifix® G2 mit Einlage, 1" (31 - 35 mm) **VM  $L_{IN} = 19$  dB(A)**

**Messung 3:** Bifix® G2 mit Einlage, 2" (60 - 64 mm) **VM  $L_{IN} = 21$  dB(A)**

**Messung 4:** Bifix® G2 mit Einlage, 4" (108 - 115 mm) **VM  $L_{IN} = 23$  dB(A)**

**Messung 5:** Bifix® G2 mit Einlage, 6" (165 - 169 mm) **VM  $L_{IN} = 20$  dB(A)**

Mülheim an der Ruhr, 01.07.2019

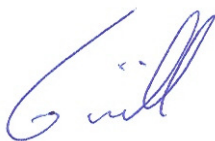

Stefan Grüll



Laszlo Poblóth

**Bild 1:** Messung 2: Bifix® G2 mit Einlage, 1" (31 - 35 mm), Anschluss M8/10, mit EPDM-Einlage (20 x 3,70 mm)**Bild 2:** Messung 4: Bifix® G2 mit Einlage, 4" (108 - 115 mm), Anschluss M8/10, mit EPDM-Einlage (23 x 4,20 mm)

# Messung von Wasserinstallationsgeräuschen im Laboratorium

in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1, 07.2009

## Anlage 2

Auftraggeber: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands


Prüfobjekt: 1/2" Kupferrohr, Außendurchmesser  $d = 22,0$  mm, befestigt mit Bifix<sup>®</sup> G2 mit Einlage, Anschluss M8/10, 1/2" (20 - 23 mm), Zweischraubenschele mit EPDM-Einlage

Betrieb: Zapfung mit IGN gemäß DIN EN ISO 3822-1 bei Fließdruck von 0,3 Mpa (3 bar)

### Bewertung:

Messung der Geräuschübertragung bei den Oktavmittenfrequenzen  $f = 125$  bis  $4000$  Hz und Berechnung der Differenz zwischen "starrer" und "entkoppelter" Befestigung, Bewertung unter Verwendung der normativen IGN-Bezugswerte, Umrechnung auf die im Mittel im Bau zu erwartende Geräuschübertragung. Messung am 19.06.2019 Lufttemperatur im Prüfstand:  $20,4^{\circ}\text{C}$ , relative Feuchte:  $51,3\%$ , **Messung 1**

### Prinzipdarstellung zum Aufbau des Prüfgegenstandes:

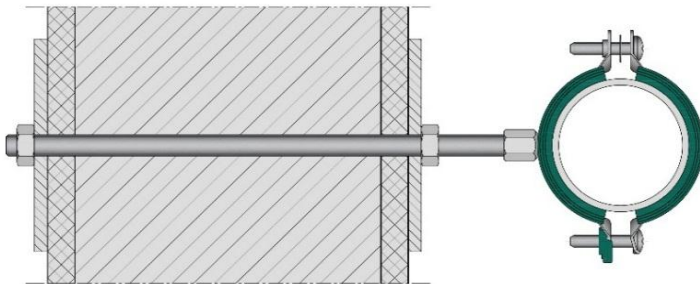


### Prüfkriterien:

Volumen Prüfraum:  $V = 74,3 \text{ m}^3$   
 mittl. Nachhallzeit:  $\overline{T}_N = 1,39 \text{ s}$   
 Fläche Meßwand:  $F = 8,20 \text{ m}^2$   
 Flächengewicht:  $g_F = 232 \text{ kg/m}^2$   
 Messrohrlänge:  $L = 2,80 \text{ m}$   
 Außendurchmesser:  $D = 22,0 \text{ mm}$   
 Fließdruck:  $p = 0,30 \text{ MPa}$

Entkopplungseinlage: **EPDM (20 x 3,70 mm)**

### Messdiagramm:

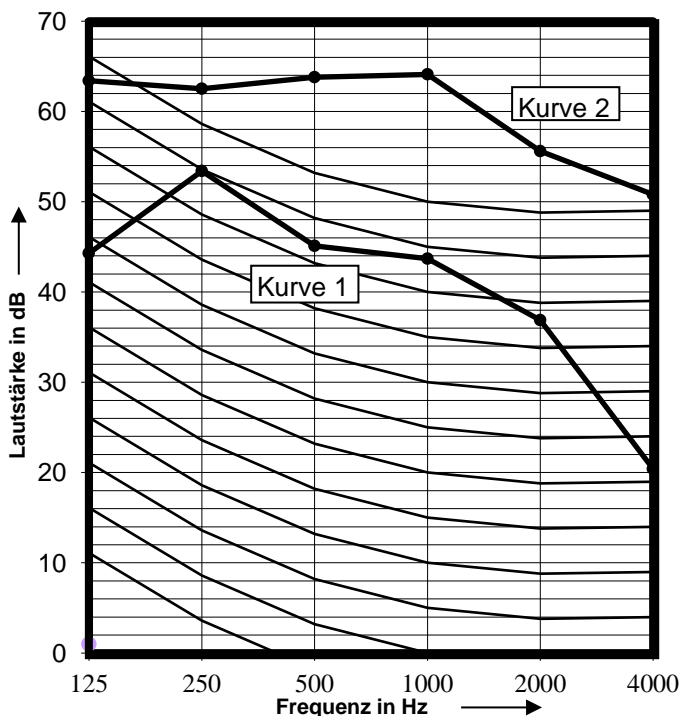

### Bewertung:

Kurve 1: Geräuschübertragung bei Befestigung mit der Rohrschele siehe oben

$L_{IN} = 27 \text{ dB(A)}$

Kurve 2: Geräuschübertragung bei starrer Befestigung

$L_{IN} = 45 \text{ dB(A)}$

### Verbesserung:

Frequenz $f$ [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
VM $L_{IN}$ [dB]	19,1	9,1	18,7	20,4	18,7	30,4

**A-Bewertung**  $L_{IN} = 18 \text{ dB(A)}$

Nr. des Prüfberichtes: 1818-001-19

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Mainstrasse 15

45478 Mülheim an der Ruhr, 01.07.2019

Laszlo Pobloth

# Messung von Wasserinstallationsgeräuschen im Laboratorium

in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1, 07.2009

## Anlage 3

Auftraggeber: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands


Prüfobjekt: 1" Stahlrohr, Außendurchmesser  $d = 33,7$  mm, befestigt mit Bifix® G2 mit Einlage, Anschluss M8/10, 1" (31 - 35 mm), Zweischraubenschele mit EPDM-Einlage

Betrieb: Zapfung mit IGN gemäß DIN EN ISO 3822-1 bei Fließdruck von 0,3 Mpa (3 bar)

### Bewertung:

Messung der Geräuschübertragung bei den Oktavmittenfrequenzen  $f = 125$  bis  $4000$  Hz und Berechnung der Differenz zwischen "starrer" und "entkoppelter" Befestigung, Bewertung unter Verwendung der normativen IGN-Bezugswerte, Umrechnung auf die im Mittel im Bau zu erwartende Geräuschübertragung. Messung am 19.06.2019 Lufttemperatur im Prüfstand:  $20,4^{\circ}\text{C}$ , relative Feuchte:  $51,3\%$ , **Messung 2**

### Prinzipdarstellung zum Aufbau des Prüfgegenstandes:

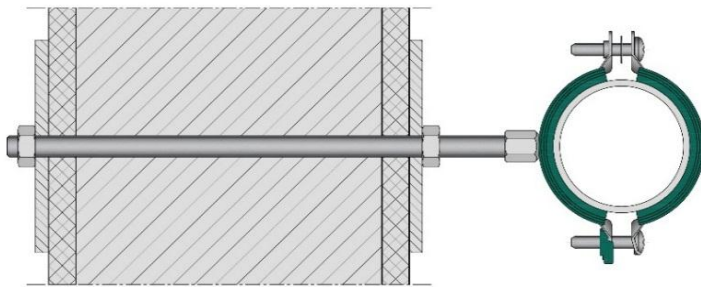


### Prüfkriterien:

Volumen Prüfraum:  $V = 74,3$  m<sup>3</sup>  
 mittl. Nachhallzeit:  $\overline{T}_N = 1,39$  s  
 Fläche Meßwand:  $F = 8,20$  m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht:  $g_F = 232$  kg/m<sup>2</sup>  
 Messrohrlänge:  $L = 3,20$  m  
 Außendurchmesser:  $D = 33,7$  mm  
 Fließdruck:  $p = 0,30$  MPa

Entkopplungseinlage: **EPDM (20 x 3,70 mm)**

### Messdiagramm:

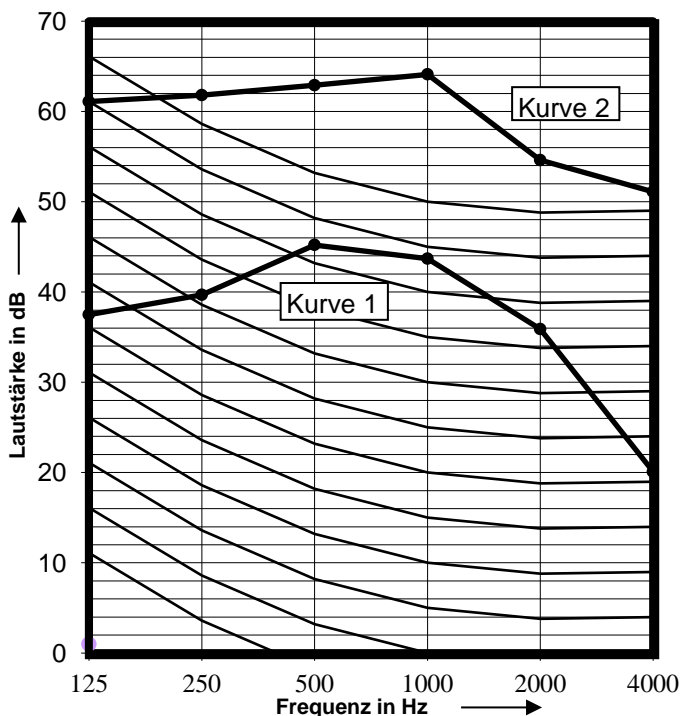

### Bewertung:

Kurve 1: Geräuschübertragung bei Befestigung mit der Rohrschelle siehe oben

**$L_{IN} = 26$  dB(A)**

Kurve 2: Geräuschübertragung bei starrer Befestigung

**$L_{IN} = 45$  dB(A)**

### Verbesserung:

Frequenz f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
VM $L_{IN}$ [dB]	23,6	22,1	17,7	20,4	18,7	31,0

**A-Bewertung  $L_{IN} = 19$  dB(A)**

Nr. des Prüfberichtes: 1818-001-19

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Mainstrasse 15

45478 Mülheim an der Ruhr, 01.07.2019

Laszlo Pobloth



# Messung von Wasserinstallationsgeräuschen im Laboratorium

in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1, 07.2009

## Anlage 4

Auftraggeber: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands


Prüfobjekt: 2" Stahlrohr, Außendurchmesser  $d = 60,3$  mm, befestigt mit Bifix® G2 mit Einlage, Anschluss M8/10, 2" (60 - 64 mm), Zweischraubenschele mit EPDM-Einlage

Betrieb: Zapfung mit IGN gemäß DIN EN ISO 3822-1 bei Fließdruck von 0,3 Mpa (3 bar)

### Bewertung:

Messung der Geräuschübertragung bei den Oktavmittelfrequenzen  $f = 125$  bis 4000 Hz und Berechnung der Differenz zwischen "starrer" und "entkoppelter" Befestigung, Bewertung unter Verwendung der normativen IGN-Bezugswerte, Umrechnung auf die im Mittel im Bau zu erwartende Geräuschübertragung. Messung am 19.06.2019 Lufttemperatur im Prüfstand: 20,4°C, relative Feuchte: 51,3 %, **Messung 3**

### Prinzipdarstellung zum Aufbau des Prüfgegenstandes:

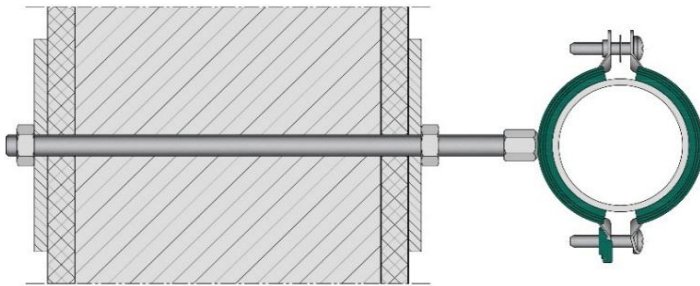


### Prüfkriterien:

Volumen Prüfraum:  $V = 74,3$  m<sup>3</sup>  
 mittl. Nachhallzeit:  $\overline{T}_N = 1,39$  s  
 Fläche Meßwand:  $F = 8,20$  m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht:  $g_F = 232$  kg/m<sup>2</sup>  
 Messrohrlänge:  $L = 2,80$  m  
 Außendurchmesser:  $D = 60,3$  mm  
 Fließdruck:  $p = 0,30$  MPa

Entkopplungseinlage: **EPDM (20 x 3,70 mm)**

### Messdiagramm:

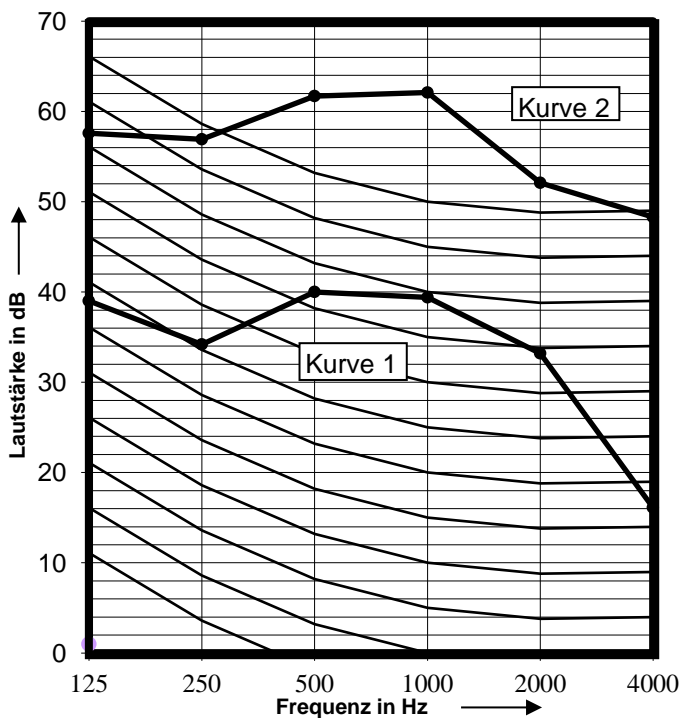

### Bewertung:

Kurve 1: Geräuschübertragung bei Befestigung mit der Rohrschele siehe oben

**$L_{IN} = 24$  dB(A)**

Kurve 2: Geräuschübertragung bei starrer Befestigung

**$L_{IN} = 45$  dB(A)**

### Verbesserung:

Frequenz f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
VM $L_{IN}$ [dB]	18,6	22,7	21,7	22,7	18,9	32,2

**A-Bewertung  $L_{IN} = 21$  dB(A)**

Nr. des Prüfberichtes: 1818-001-19

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Mainstrasse 15

45478 Mülheim an der Ruhr, 01.07.2019

Laszlo Pobloth

# Messung von Wasserinstallationsgeräuschen im Laboratorium

in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1, 07.2009

## Anlage 5

Auftraggeber: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands


Prüfobjekt: 4" Stahlrohr, Außendurchmesser  $d = 114,3$  mm, befestigt mit Bifix® G2 mit Einlage, Anschluss M8/10, 4" (108 - 115 mm), Zweischraubenschele mit EPDM-Einlage

Betrieb: Zapfung mit IGN gemäß DIN EN ISO 3822-1 bei Fließdruck von 0,3 Mpa (3 bar)

### Bewertung:

Messung der Geräuschübertragung bei den Oktavmittenfrequenzen  $f = 125$  bis 4000 Hz und Berechnung der Differenz zwischen "starrer" und "entkoppelter" Befestigung, Bewertung unter Verwendung der normativen IGN-Bezugswerte, Umrechnung auf die im Mittel im Bau zu erwartende Geräuschübertragung. Messung am 19.06.2019 Lufttemperatur im Prüfstand: 20,4°C, relative Feuchte: 51,3 %, **Messung 4**

### Prinzipdarstellung zum Aufbau des Prüfgegenstandes:

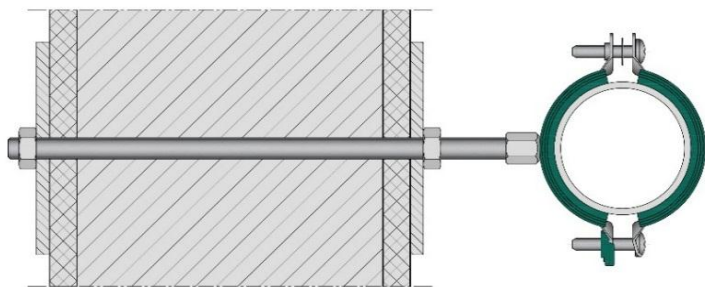


### Prüfkriterien:

Volumen Prüfraum:  $V = 74,3$  m<sup>3</sup>  
 mittl. Nachhallzeit:  $\overline{T}_N = 1,39$  s  
 Fläche Meßwand:  $F = 8,20$  m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht:  $g_F = 232$  kg/m<sup>2</sup>  
 Messrohrlänge:  $L = 2,80$  m  
 Außendurchmesser:  $D = 114,3$  mm  
 Fließdruck:  $p = 0,30$  MPa

Entkopplungseinlage: **EPDM (23 x 4,20 mm)**

### Messdiagramm:

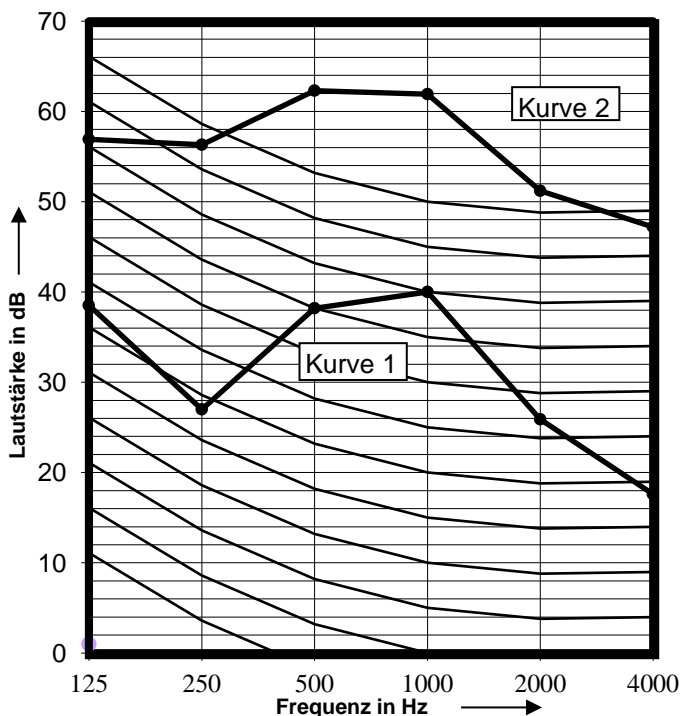

### Bewertung:

Kurve 1: Geräuschübertragung bei Befestigung mit der Rohr-Schelle siehe oben

**$L_{IN} = 22$  dB(A)**

Kurve 2: Geräuschübertragung bei starrer Befestigung

**$L_{IN} = 45$  dB(A)**

### Verbesserung:

Frequenz f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
VM $L_{IN}$ [dB]	18,4	29,3	24,1	21,9	25,3	29,6

**A-Bewertung  $L_{IN} = 23$  dB(A)**

Nr. des Prüfberichtes: 1818-001-19

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Mainstrasse 15

45478 Mülheim an der Ruhr, 01.07.2019

Laszlo Pobloth



# Messung von Wasserinstallationsgeräuschen im Laboratorium

in Anlehnung an DIN EN ISO 3822-1, 07.2009

## Anlage 6

Auftraggeber: J. van Walraven Holding B.V., Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht, The Netherlands


Prüfobjekt: 6" Stahlrohr, Außendurchmesser  $d = 165,1$  mm, befestigt mit Bifix® G2 mit Einlage, Anschluss M8/10, 6" (165 - 169 mm), Zweischraubenschele mit EPDM-Einlage

Betrieb: Zapfung mit IGN gemäß DIN EN ISO 3822-1 bei Fließdruck von 0,3 Mpa (3 bar)

### Bewertung:

Messung der Geräuschübertragung bei den Oktavmittenfrequenzen  $f = 125$  bis 4000 Hz und Berechnung der Differenz zwischen "starrer" und "entkoppelter" Befestigung, Bewertung unter Verwendung der normativen IGN-Bezugswerte, Umrechnung auf die im Mittel im Bau zu erwartende Geräuschübertragung. Messung am 19.06.2019 Lufttemperatur im Prüfstand: 20,4°C, relative Feuchte: 51,3 %, **Messung 5**

### Prinzipdarstellung zum Aufbau des Prüfgegenstandes:

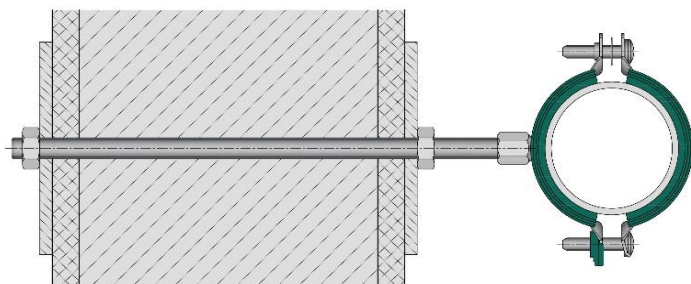


### Prüfkriterien:

Volumen Prüfraum:  $V = 74,3$  m<sup>3</sup>  
 mittl. Nachhallzeit:  $\overline{T}_N = 1,39$  s  
 Fläche Meßwand:  $F = 8,20$  m<sup>2</sup>  
 Flächengewicht:  $g_F = 232$  kg/m<sup>2</sup>  
 Messrohrlänge:  $L = 3,20$  m  
 Außendurchmesser:  $D = 165,1$  mm  
 Fließdruck:  $p = 0,30$  MPa

Entkopplungseinlage: **EPDM (25 x 4,00 mm)**

### Messdiagramm:

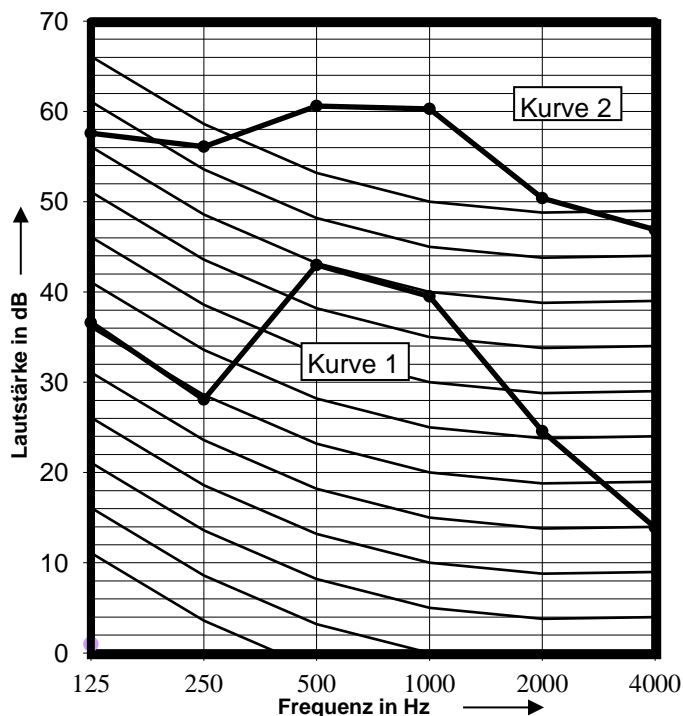

### Bewertung:

Kurve 1: Geräuschübertragung bei Befestigung mit der Rohrschelle siehe oben

**$L_{IN} = 25$  dB(A)**

Kurve 2: Geräuschübertragung bei starrer Befestigung

**$L_{IN} = 45$  dB(A)**

### Verbesserung:

Frequenz f [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
VM $L_{IN}$ [dB]	21,0	28,0	17,6	20,8	25,8	33,0

**A-Bewertung  $L_{IN} = 20$  dB(A)**

Nr. des Prüfberichtes: 1818-001-19

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Mainstrasse 15

45478 Mülheim an der Ruhr, 01.07.2019

Laszlo Pobloth